## 정신원입니다.

여러가지 다른 면이 이겠지만, Dry에서 사용하던 제품은 Keyence / Area / 투과형 / 반사판 타입 센서입니다.

GAT장비에서 이슈가 되는 내용은 GAT 성분 Hum에 따른 Viewport or 반사판 오염에 따른 반사 광량 감소 입니다.

Threshold 값을 고정할 경우 시간경과에 따라 반사광량이 줄어 들어 OFF 상태를 유지 합니다.(기본 설정은 Light On으로 Idle 시 On상태 유지합니다.)

Sputter 반송계 제작 초기 미팅 시 상기 가능성을 언급했었던 것으로 기억합니다.

업무에 참고하여 주십시요.

## 감사합니다.

From: 이대용 [mailto:ldo000@icd.co.kr]

**Sent:** Wednesday, December 27, 2017 9:13 PM **To:** 최용식 ; 정신원 ; 강형구 ; 남궁영철 ; 강희성

Cc: 황춘연 ; 김홍겸 ; 최금일 ; 김종훈

**Subject:** TC Glass Detect sensor FAIL 이슈공유의 건.

안녕하십니까

제어팀 이대용 사원입니다.

A3 SPUTTER에서 지속적으로 TC Glass Detect sensor 엠프 FAIL 되고 있는

이슈 공유드리고 조언을 구하고자 본 메일을 송부드립니다.

로봇에 부착되어 있는 글라스 감지 센서용 엠프 및 센서 BALLUF사 제품 사용중이며

관련 도면 및 메뉴얼 첨부파일 참조 부탁드립니다.

하기 이슈발생 이력을 보면 GATE설비에서만 FAIL이 발생하고 있고

(FAIL시 IO출력 상시 ON으로 출력됨)

S/D TYPE의 경우 FAIL이력이 없으며 PIXEL설비의 경우도 SETUP시 발생했던 이슈를 제외하면

더이상 엠프FAIL이 발생하고 있지 않습니다.

공정	NO	TC Glass Detect Sensor	Glass Detect Sensor Parameter 사용 여부	비고
GATE	#4호기	UPPER : 미인식	UPPER : off	* Lower Detect Sensor Fail로인하여 교체 *Digital AMP Upper/Lower 교체 후 확인시 Upper/Lower 미인식
		Lower : 미인식	Lower : off	
GATE	#8호기	UPPER : 인식	UPPER : off	*Digital AMP 교체 후 Upper 인식

			Lower : 미인식	Lower : off	Lower 미인식
	GATE	#12호기		UPPER : off	*Digital AMP 교체 진행 후
			Lower : 인식	Lower : off	Upper/Lower 인식
	GATE	#10 중 기	UPPER : 인식	UPPER : off	
			Lower : 인식	Lower : off	*Digital AMP 교체 진행 후 Upper/Lower 인식

ICD물류 설비와 직접적으로 연결된 부분도 사실상 없다보니(전원소스 로봇컨트롤러 DC전원 사용) 이슈해결에 어려움을 겪고있어 해결방안 및 재발방지 대책 아이템 제안을 부탁 드립니다.

이상입니다.